

# Manual de instrucciones

## Kit de transmisores remotos Test-n-Map™ y VDV Scout® Pro 2 VDV770-827

ESPAÑOL



# Kit de transmisores remotos Test-n-Map™ y VDV Scout® Pro 2






## Manual de Instrucciones

### ⚠ ADVERTENCIAS

Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del probador, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.





- El dispositivo VDV Scout® Pro 2 está diseñado para utilizarse en sistemas de cableado sin corriente. Conectar el dispositivo VDV Scout® Pro 2 a una fuente de alimentación de CA con corriente no solo puede dañar la unidad, también puede implicar un riesgo de seguridad para el usuario.
- Los conectores RJ macho con terminaciones dañadas pueden potencialmente dañar los conectores hembra de la unidad VDV Scout® Pro 2. Inspeccione visualmente un conector RJ macho antes de insertarlo en el probador. Los contactos siempre se deben insertar en la cavidad de la carcasa plástica del conector. Enchufar conectores macho de 6 posiciones en el conector hembra de 8 posiciones del probador puede potencialmente dañar los contactos más exteriores del conector hembra, a menos que el conector macho esté especialmente diseñado para tal fin.

### SÍMBOLOS:

	ADVERTENCIA: posibilidad de lesiones personales. Precaución: posibilidad de daños o destrucción del equipo.
	Siempre debe usar protección para ojos aprobada.
	NO utilizar en circuitos con corriente.
	Conformité Européenne. Cumple con las normas del Área Económica Europea.
	Este símbolo indica que el equipo y sus accesorios deben recolectarse aparte y desecharse correctamente.

### COMPATIBILIDAD

El kit de transmisores remoto Test-n-Map™ VDV Scout® Pro 2 (VDV770-827) es compatible con los siguientes probadores VDV Scout® Pro:

Probador	Número de pieza	Número de pieza del kit	Color de botón	Compatibilidad
Probador VDV Scout® Pro	VDV501-053	VDV501-809	 NEGRO	NO
Probador VDV Scout® Pro LT	VDV501-068	VDV501-814 VDV501-816	 ROJO	SI
Probador VDV Scout® Pro 2	VDV501-098	VDV501-823 VDV501-823R VDV501-824	 AZUL	SI
Probador VDV Scout® Pro 2 LT	VDV501-108	VDV501-825 VDV501-826	 ROJO	SI

## DESCRIPCIÓN DE LOS PUERTOS Y TRANSMISORES REMOTOS

**Puerto RJ45:** Cable de datos, cable Ethernet, cable de 8 hilos, cable de 4 pares trenzados, Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat7.

**Puerto para conector-F:** cable de video, cable coaxial, cable RG6 y cable RG59.

**Puerto RJ11/12:** cable telefónico, cable POTS (servicio de telefonía tradicional), cable de 4 hilos, cable de 6 hilos, cable de 2 pares trenzados, cable de 3 pares trenzados y Cat3.

## TRANSMISORES REMOTOS DE ID CON PORTATRANSMISORES


Se utilizan para mapeo de identificación de ubicaciones de cables y/o para pruebas de continuidad. Los transmisores remotos con portatransmisores se visualizan en el probador como Remote ID #1.

**Transmisor remoto con portatransmisor**  
VDV999-109



Puerto RJ11/12  
Puerto RJ45


**Transmisor remoto Test-n-Map™ con portatransmisor**  
VDV999-110

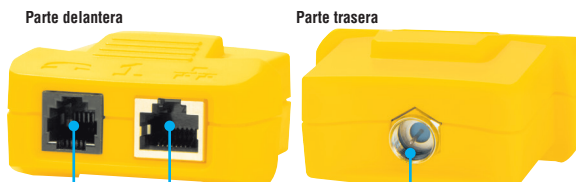

Parte delantera  
Puerto RJ11/12  
Puerto RJ45  
Parte trasera  
Puerto para conector-F

## TRANSMISORES REMOTOS TEST-N-MAP™

Se utilizan para mapeo de identificación de ubicaciones de cables y para pruebas de continuidad. Los transmisores remotos se visualizan en el probador como Remote IDs #2 - #8.

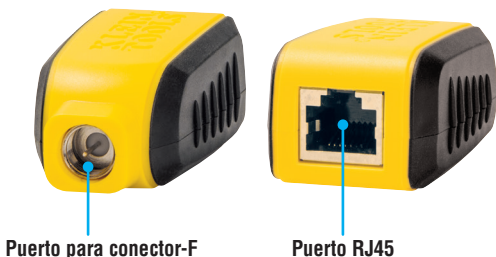

Puerto para conector-F  
Puerto RJ45

N.º de ID del transmisor remoto Test-n-Map™	N.º de pieza
2	VDV501-112
3	VDV501-113
4	VDV501-114
5	VDV501-115
6	VDV501-116
7	VDV501-117
8	VDV501-118

## PRUEBA DE CONECTOR HEMBRA DE TELÉFONO

Los transmisores remotos Test-n-Map n.º 2 - n.º 8 vienen con un puerto RJ45. Si se desea utilizar estos transmisores remotos con un conector RJ11 o RJ12, se debe utilizar un cable adaptador.

**PRECAUCIÓN:** Si no se utiliza un cable puente para conector RJ12 universal (VDV726-125) o un cable equivalente aprobado se puede dañar las clavijas de contacto del transmisor remoto.



VDV726-125

## REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. Quite el único tornillo de la parte central posterior del dispositivo VDV Scout® Pro 2 utilizando un desarmador de cabeza Phillips n.º 0. Quite la tapa de la batería.
2. Desconecte el cable de la batería y recicle la batería agotada.
3. Adquiera una batería alcalina de 9 voltios (IEC 6LR61, ANSI/NEDA 1640A).
4. Conecte el cable de la batería a la batería nueva teniendo en cuenta la polaridad y colóquela en el compartimento de la batería.
5. Vuelva a colocar la tapa de la batería y el tornillo; tenga cuidado de no ajustar excesivamente.

## GARANTÍA

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

## LIMPIEZA

Apague el instrumento y desconecte todos los cables. Limpie el instrumento con un paño húmedo. No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.

## ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el instrumento durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas, deje que el instrumento vuelva a las condiciones de funcionamiento normal antes de utilizarlo.

## ELIMINACIÓN/RECICLAJE



No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales.

Antes de la eliminación de este producto, comuníquese con Klein Tools para obtener las opciones adecuadas de eliminación de desechos.

## SERVICIO AL CLIENTE

**KLEIN TOOLS, INC.**  
450 Bond Street  
Lincolnshire, IL 60069, EE. UU.  
1-800-553-4676  
[www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)